

# CI1030 接线手册 V1.1

# 目录

意事项	. 2
新日志	. 2
系统拓扑图	. 3
2.4 输入端口和输出端口示意图	. 7
2.5 原点及限位信号接线图	. 8
2.6 对刀仪块接线图	. 8
2.7 手轮端口定义	. 9
2.7 主轴信号接线图	10
驱动器接线	11
3.1 步进驱动器接线图	11
3.1.1 步进驱动器接线图	11
3.1.2 混合伺服驱动器接线图	11
3.2 山龙伺服驱动器接线图	12
3.2.1 山龙 SN 系列接线图	12
3.3 台达伺服驱动器接线图	14
3.3.1 台达 ASDA-A 系列接线图	14
3.3.2 台达 ASDA-B2 系列接线图	16
3.4 松下伺服驱动器接线图	18
3.4.1 松下 MINAS-A5 系列接线图	18
3.5 安川伺服驱动器接线图	20
	意事项 新日志 系统拓扑图 系统接线 2.1 系统端口示意图 2.2 端子定义说明 2.3 电源输入 2.4 输入端口和输出端口示意图 2.5 原点及限位信号接线图 2.6 对刀仪块接线图 2.7 手轮端口定义 2.7 主轴信号接线图 驱动器接线 3.1 步进驱动器接线图 3.1.1 步进驱动器接线图 3.1.1 步进驱动器接线图 3.1.2 混合伺服驱动器接线图 3.2.1 山龙 SN 系列接线图 3.2.1 山龙 SN 系列接线图 3.3.1 白达 ASDA-A 系列接线图 3.3.1 台达 ASDA-S 系列接线图 3.3.1 会对 A 松下伺服驱动器接线图 3.3.1 会对 ASDA-S 系列接线图 3.4 松下侧INAS-AS 系列接线图 3.5.1 安川 区 7 系列接线图 3.5.1 安川 区 7 系列接线图



## 注意事项


- 1) 主轴控制接口的ACM、DCM端不可接到外部电源的0V上;
- 2) 伺服电机的抱闸负极不可接到驱动器或控制系统的GND或0V上;
- 3) 伺服器控制连线应使用双绞屏蔽线缆,编织网应焊接到插头铁壳上;
- 4) 控制系统外壳、外部24V开关电源、机床应可靠接地线,接地电阻应小于4欧姆;
- 5) 使用50V以上直流或交流供电的部件,电缆应与控制系统保持100mm以上的距离;
- 6) 接线必须正确、牢固,严格按照接线手册的指导和规定操作;
- 7) 有电磁干扰时,应接入一个低通滤波器以削弱其影响;
- 8) 参加接线与检查的人员,必须具有完成此项工作的能力。

以上注意事项,旨在减少接线错误或电磁干扰等因素影响系统及机床正常运行,请接线与 检查时务必落实。

## 更新日志

版本	更新内容	日期
V1.0	初始版本	2018-05-22
V1.1	增加伺服一拖二接线,更新注意事项等	2018-10-16



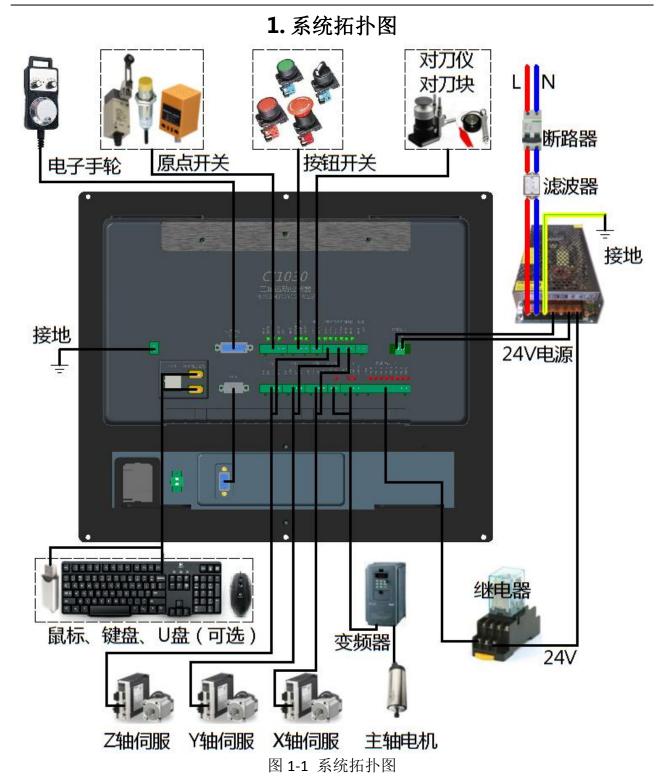


▶ 注:接线效果以实际为准。



## 2. 系统接线

## 2.1 系统端口示意图

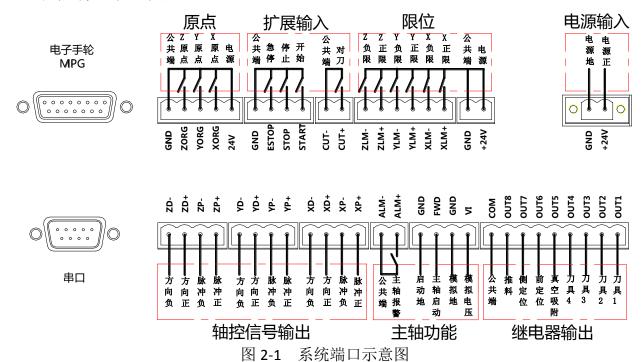



## 2.2 端子定义说明

分类	端口	定义	说明
电源输入	+24V	24V 电源正输入端	直流 24V 输入,提供系统工作用电。
	GND	24V 电源负输入端	
	XP+	X 轴脉冲正输出端	
	XP-	X 轴脉冲负输出端	X 轴轴控差分输出,与外部驱动器连接,
	XD+	X 轴方向正输出端	最大脉冲频率为 1MHZ。
	XD-	X 轴方向负输出端	
	YP+	Y轴脉冲正输出端	
轴控信号输出	YP-	Y轴脉冲负输出端	Y 轴轴控差分输出,与外部驱动器连接,
	YD+	Y轴方向正输出端	最大脉冲频率为 1MHZ。
	YD-	Y轴方向负输出端	
	ZP+	Z轴脉冲正输出端	
	ZP-	Z轴脉冲负输出端	
	ZD+	Z轴方向正输出端	量大脉冲频率为 1MHZ。
	ZD-	Z轴方向负输出端	
	VI	模拟电压输出端	0-10V 模拟量输出 ,一般接变频 AVI 端。
	GND	模拟地	一般接变频器 ACM 端。
主轴	FWD	启动输出端	主轴启动,一般接变频器正转信号。
	GND	数字地	一般接变频器 DCM 端。
	ALM+	报警信号正输入端	变频器报警输出端,可接常开、常闭。
	ALM-	报警信号负输入端	变频器报警公共端。
分类	端口	定义	说明
	OUT1	刀具 1	刀具 1 继电器输出。T1 指令执行
	OUT2	刀具 2	刀具 2 继电器输出。T2 指令执行
	OUT3	刀具 3	刀具 3 继电器输出。T3 指令执行
	OUT4	刀具 4	刀具 4 继电器输出。T4 指令执行
	OUT5	扩展输出 5	真空信号继电器输出 ,可通过 M08 指令
			打开,M09指令关闭。
继电器输出	OUT6	扩展输出 6	前定位信号继电器输出,可通过 M18
			指令打开,M19指令关闭。
	OUT7	扩展输出7	侧定位信号继电器输出,可通过 M15
			指令打开,M16指令关闭。
	OUT8	扩展输出 8	推料信号继电器输出 ,可通过 M12 指令
			打开,M13指令关闭。
	GND	公共端	继电器输出公共端。
	24V	24V 电源输出端	24V 电源输出,给原点开关供电。
	XORG	X轴原点输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
原点	YORG	Y轴原点输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	ZORG	Z轴原点输入端	开关量输入,可接常开、常闭。



分类	端口	定义	说明
	24V	24V 电源输出端	24V 电源输出,给限位开关供电。
	GND	公共端	电源地及开关量公共端
	XLM+	X 正向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	XLM-	X 负向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
限位	YLM+	Y正向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	YLM-	Y负向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	ZLM+	Z 正向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	ZLM-	Z 负向限位输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	CUT+	对刀信号输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	CUT-	对刀信号公共端	开关量公共端。
扩展输入	START	开始信号输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	STOP	停止信号输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	ESTOP	急停信号输入端	开关量输入,可接常开、常闭。
	GND	公共端	开关量公共端。
扩展输出	串口	RS485 通信口	通过通信线缆连接按键模块。

表 2-1 端子定义说明

## 2.3 电源输入

CI1030 采用 24V 直流供电,系统额定功率为 24V/4.5A;请根据外部继电器和电磁阀等外接配件的实际使用情况,配备足够功率的开关电源。



## 2.4 输入端口和输出端口示意图

### 外部电路与系统输入端口的连接如图 2-4 ,系统输出端口与外部电路的连接如图 2-5 。

输入接线图示(4P欧式接线端子台)

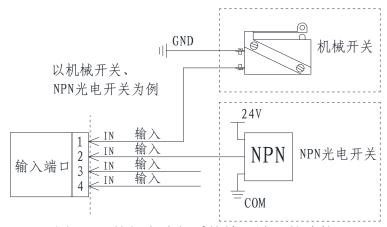


图 2-4 外部电路与系统输入端口的连接

输出接线图示(4P欧式接线端子台)

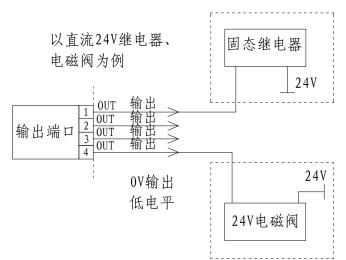


图 2-5 系统输出端口与外部电路的连接



### 2.5 原点及限位信号接线图

原点开关与限位开关一般有两种类型,一类为接触式开关,接线方式如图 2-6 ,一类为感应式开关,接线方式如图 2-7 。山龙 CI1030 支持 NPN 型,常开常闭可以通过调节参数匹配。



图 2-6 接触式开关接线图



图 2-7 感应式开关接线图

### 2.6 对刀仪块接线图

对刀仪一般具有对刀保护功能,当对刀仪下压至位置时,对刀仪会输出报警信号,信号接入系统 Z 负向限位端口,如图 2-8。



图 2-8 对刀仪接线图

对刀块接线如图 2-9。

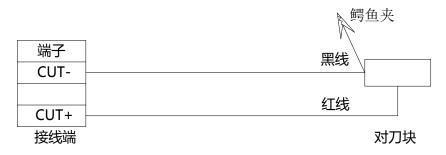


图 2-9 对刀块接线图

**注:** 对刀块平面一端与主控对刀 **CUT**+端口连接, 鳄鱼夹或机架与主控 **GND** 连接, 否则影响使用效果。



## 2.7 手轮端口定义

手轮标示端口用于连接手轮使用,手轮可选配。手轮接口采用 DB15 接头,如图 2-10。

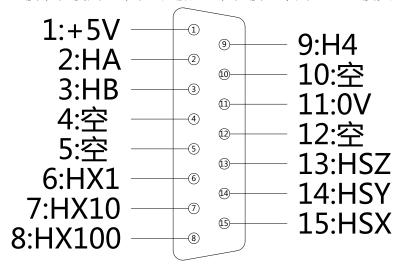


图 2-10 手轮接口定义

#### 手轮引脚定义:

引脚号	定义	说明
1	+5V	为手轮供电
2	НА	编码器 A 信号
3	НВ	编码器 B 信号
4	空	空
5	空	空
6	HX1	选择 X1 倍率
7	HX10	选择 X10 倍率
8	HX100	选择 X100 倍率
9	H4	选择4轴
10	空	空
11	0V	数字地
12	空	空
13	HSZ	选择Z轴
14	HSY	选择Y轴
15	HSX	选择X轴

表 2-2 手轮引脚定义



## 2.7 主轴信号接线图

山龙主轴信号采用模拟量输出,由 0-10V 电压变化控制主轴转速。系统支持独立报警接口,可接入常开或常闭,如图 2-11。



图 2-11 主轴信号接线图

端口	定义	说明
VI	模拟量输出	0~10V 模拟量输出, 一般接变频 AVI/VI 端。
GND	模拟量地	模拟量信号公共端。
FWD	主轴正转使能	主轴启动信号,一般接变频器正转信号。
GND	公共端	变频器 DCM 端。
ALM+	变频器报警输入	变频器报警输入端,一般默认常开。
ALM-	公共端	变频器报警公共端。

表 2-3 变频器端口说明

▶ 变频器需要调整的参数: 1、设定为模拟量控制方式; 2、设定为两线控制; 3、设定 FWD 端为主轴正转信号。

◆ 注: 以上为变频器通用接线示意,请详细阅读变频器产品说明配合使用, 如需协助请联系我司技术服务。



## 3. 驱动器接线

## 3.1 步进驱动器接线图

#### 3.1.1 步进驱动器接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ,请使用双绞线进行连接,如图 3-1;一个轴有多个驱动器时,同时并联至一个轴控端口上,X、Y、Z 轴均相同。

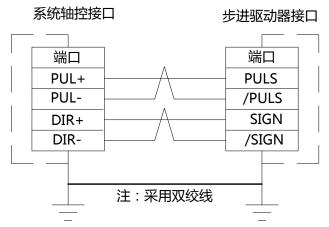


图 3-1 CI1030 与步进驱动器接线图

#### 3.1.2 混合伺服驱动器接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ,请使用双绞线进行连接,如图 3-2;伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现驱动器报警功能。

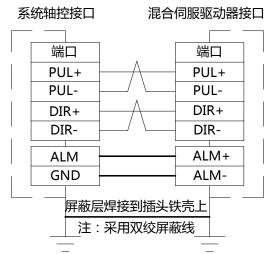


图 3-2 CI1030 与混合伺服驱动器接线图

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521-N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为 1
如接报警在负限位。N81524-N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为 1



## 3.2 山龙伺服驱动器接线图

### 3.2.1 山龙 SN 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与山龙 SN 驱动器接线如图 3-3、图 3-4,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

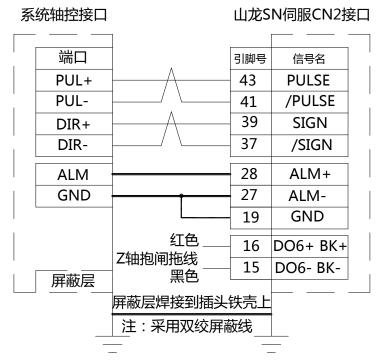


图 3-3 系统与山龙 SN 驱动器接线图(报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- > 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
山龙 SN 伺服参数	调整为
P1-01 控制模式设定	设定 0, 位置控制模式
P1-13 伺服使能(未接使能信号应设定)	设定 1, 伺服自使能
P3-01 指令脉冲输入形式	设定 0, 脉冲+方向
P3-02 脉冲指令选择	设定 1, 低速脉冲指令



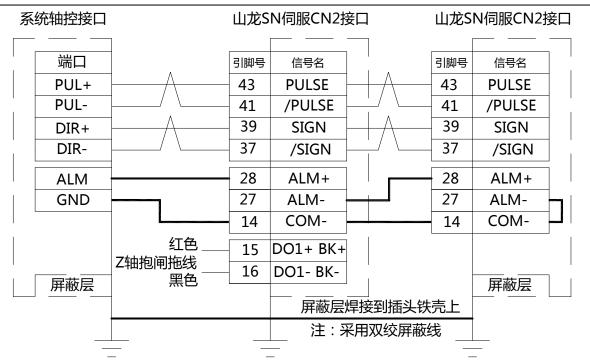


图 3-4 系统与山龙 SN 驱动器一拖二接线图(报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- > 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
山龙 SN 伺服参数	调整为
P1-01 控制模式设定	设定 0, 位置控制模式
P1-13 伺服使能(未接使能信号应设定)	设定 1, 伺服自使能
P3-01 指令脉冲输入形式	设定 0, 脉冲+方向
P3-02 脉冲指令选择	设定 1, 低速脉冲指令



### 3.3 台达伺服驱动器接线图

#### 3.3.1 台达 ASDA-A 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与台达 ASDA-A 系列伺服接线如图 3-5、图 3-6,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

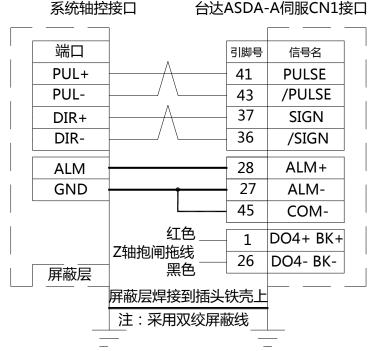


图 3-5 系统与台达 ASDA-A 系列伺服接线图(报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- > 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
ASDA-A 参数	调整为
P1-00 设定外部脉冲输入形式	设定 2, 脉冲+方向。
P1-01 控制模式设定	设定0000,位置控制模式
P2-51 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 1, 上电自使能
P2-22 DO5 功能设定	设定 007, 伺服报警功能



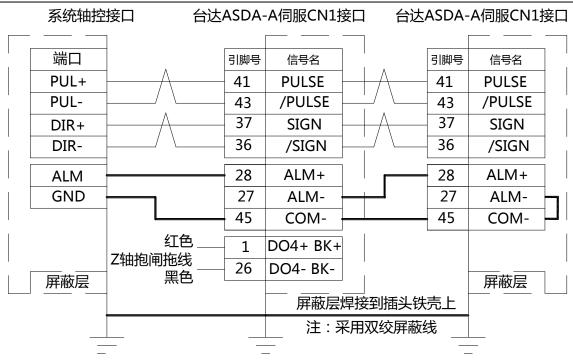


图 3-6 系统与台达 ASDA-A 系列伺服一拖二接线图(报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
ASDA-A 参数	调整为
P1-00 设定外部脉冲输入形式	设定 2, 脉冲+方向。
P1-01 控制模式设定	设定0000,位置控制模式
P2-51 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 1, 上电自使能
P2-22 DO5 功能设定	设定 007, 伺服报警功能



#### 3.3.2 台达 ASDA-B2 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与台达 ASDA-B2 系列伺服接线如图 3-7、图 3-8,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

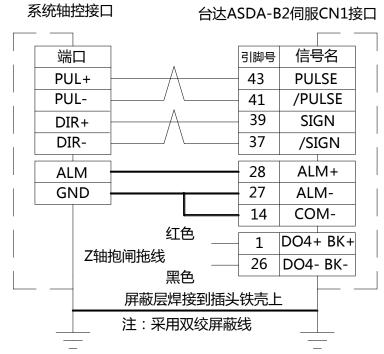


图 3-7 系统与台达 ASDA-B2 系列伺服接线图(报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
ASDA-B2 参数	调整为
P1-00 设定外部脉冲输入形式	设定 2, 脉冲+方向
P1-01 控制模式设定	设定0000,位置控制模式
P2-51 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 1, 上电自使能
P2-22 DO5 功能设定	设定 007, 伺服报警功能



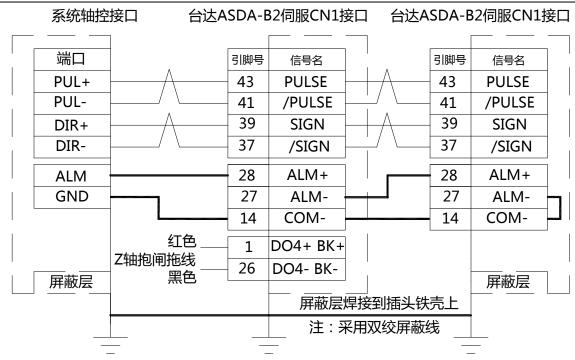


图 3-8 系统与台达 ASDA-B2 系列伺服一拖二接线图 (报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
ASDA-B2 参数	调整为
P1-00 设定外部脉冲输入形式	设定 2, 脉冲+方向
P1-01 控制模式设定	设定0000,位置控制模式
P2-51 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 1, 上电自使能
P2-22 DO5 功能设定	设定 007, 伺服报警功能



### 3.4 松下伺服驱动器接线图

#### 3.4.1 松下 MINAS-A5 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与松下 MINAS-A5 系列伺服接线如图 3-9、图 3-10,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

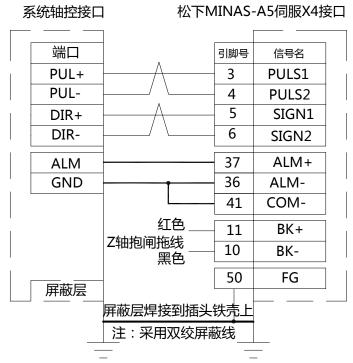


图 3-9 系统与松下 MINAS-A5 系列伺服接线图(报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- > 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
松下 MINAS-A5 参数	调整为
Pr0.01 控制模式	设定 0,位置控制模式
Pr0.05 指令脉冲输入设置	设定 1,差分电路输入
Pr0.06 指令脉冲极性	设定 0, 脉冲+方向
Pr0.07 指令脉冲输入模式	设定 3, 脉冲+方向
Pr4.05 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 83h, 上电自使能



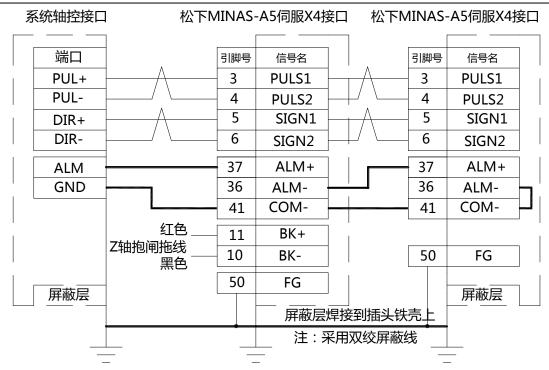


图 3-10 系统与松下 MINAS-A5 系列伺服一拖二接线图(报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524-N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
松下 MINAS-A5 参数	调整为
Pr0.01 控制模式	设定 0,位置控制模式
Pr0.05 指令脉冲输入设置	设定 1,差分电路输入
Pr0.06 指令脉冲极性	设定 0, 脉冲+方向
Pr0.07 指令脉冲输入模式	设定 3, 脉冲+方向
Pr4.05 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定 83h,上电自使能



## 3.5 安川伺服驱动器接线图

### 3.5.1 安川Σ 7 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与安川Σ 7 系列伺服接线如图 3-11、图 3-12,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

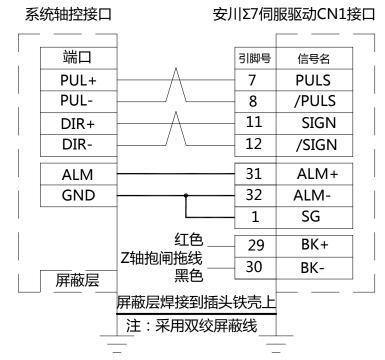


图 3-11 系统与安川Σ 7 系列伺服接线图 (报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- > 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521-N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
安川Σ 7 参数	调整为
Pn000 位 0 设定运动方向,位 1 设定控制模式	设定为0010,位置控制
Pn200 位 0 设定位置控制指令形态	设定为0000,脉冲+方向
Pn50A 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定为 8170



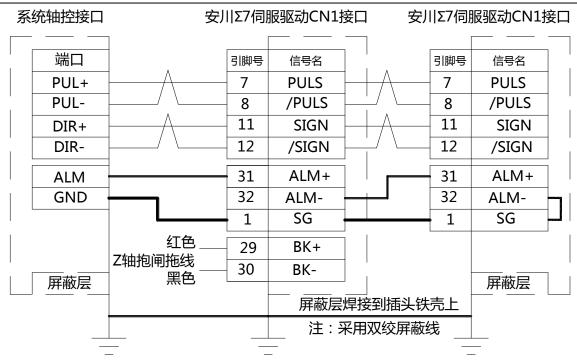


图 3-12 系统与安川Σ 7 系列伺服一拖二接线图(报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
安川Σ7参数	调整为
Pn000 位 0 设定运动方向,位 1 设定控制模式	设定为0010,位置控制
Pn200 位 0 设定位置控制指令形态	设定为0000,脉冲+方向
Pn50A 伺服使能设定(未接使能信号应设定)	设定为 8170



## 3.6 东菱伺服驱动器接线图

#### 3.6.1 东菱 B2/M1 系列接线图

CI1030 系统轴控采用差分信号输出,最大脉冲频率 1MHZ。伺服报警功能接入系统限位端口,通过参数调整后可实现伺服报警功能;与东菱 B2/M1 系列伺服接线如图 3-13、图 3-14,请根据实际应用及要求进行接线和设置参数。

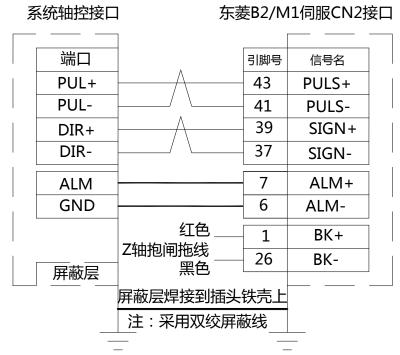


图 3-13 系统与东菱 B2/M1 系列伺服接线图(报警电平常开,并联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
东菱 B2、M1 参数	调整为
PA000 位 0 设定运动方向,位 1 设定控制模式	设定为0000,位置控制
PA200 位 0 设定置控制指令形态	设定为0000,脉冲+方向
PA508 伺服使能设定	设定为0000,低电平有效



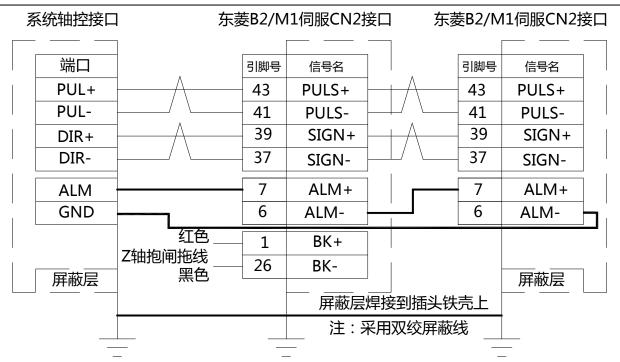


图 3-14 系统与东菱 B2/M1 系列伺服一拖二接线图(报警电平常闭,串联接法)

- ◆ 注: 1. 电机抱闸控制应与系统隔离,单独从开关电源接线。
- ▶ 对应参数调整

CI1030 参数	调整
如接报警在正限位。N81521- N81523 正向限位/伺服选择功能	初始值 0,调整为1
如接报警在负限位。N81524- N81526 负向限位/伺服功能选择	初始值 0,调整为1
东菱 B2、M1 参数	调整为
PA000 位 0 设定运动方向,位 1 设定控制模式	设定为0000,位置控制
PA200 位 0 设定置控制指令形态	设定为0000,脉冲+方向
PA508 伺服使能设定	设定为0000,低电平有效

- ◆ 注: 其它参数设置请查阅伺服驱动器说明书。
- ◆ 注:如使用其它品牌型号的驱动器,请详细查阅其说明书,如需协助请联系我司技术服务。